

FU-Parameter 0,4kW / 230V

SOROTEC GmbH
Withig 12
77836 Rheinmünster

Tel.: +49 (0) 7227-994255-0
Fax: +49 (0) 7227-994255-9
E-Mail: sorotec@sorotec.de
Web: www.sorotec.de



| | | |
|--|---|--|
| FU-Typ / FU-Type | : | OMRON 3G3MX2-AB004-E |
| Anschluß-Spannung / Connection-Voltage | : | 1x 230V / 50Hz |
| Spindel-Typ / Spindle-Type | : | 0,4kW / 3x 220-230V / 300-400Hz / 24000Upm |

- Der **Anschluss** des Frequenzumformers und der Spindel, sowie die **Parametrierung**,
DE dürfen nur von **elektrotechnisch qualifiziertem Personal** durchgeführt werden!
- The **connection** of the frequency converter and the spindle, as well as the
EN **parameterization**, may only be realized by **electrotechnical qualified personnel**!
- Bevor die Spindel das erste Mal betrieben wird, **müssen** die entsprechenden
DE **Parameter der Tabelle** entnommen und im **Frequenzumrichter** eingetragen werden.
Die Spindel **muß** außerdem anschließend einem **Warmlauf** unterzogen werden!
Die **korrekte Drehrichtung** der Spindel und die Funktion eines **elektrischen Lüfters**
ist umgehend zu prüfen und gegebenenfalls zu korrigieren.
Falsche Einstellung der Parameter **A003, A004, A082, B012, H003** und **H004** führen
zur Zerstörung der Spindel! Das Autotuning und die Einstellung der Vektorregelung
darf erst nach Eingabe der Grundparameter und einem Warmlauf erfolgen!
- EN** Before the spindle is operated for the first time, the corresponding parameters from
the **table has to be inserted** into the **frequency inverter**. The spindle must also be
subjected to a warm-up! The **correct direction of rotation of the spindle** and the
function of an **electric fan** must be checked immediately and corrected if necessary.
Incorrect setting of parameters **A003, A004, A082, B012, H003** and **H004** will destroy
the spindle! The Autotuning and the adjustment of the vector control may only be
done after inserting the basic parameters and the warm-up!

- *1) Der Parameter A004 (Endfrequenz) muß vor allen anderen Frequenz-Parametern
DE eingestellt werden. Ansonsten ist es nicht möglich die vorgegebenen Frequenzen
einzustellen.
- The parameter A004 (Maximum frequency) must be set before all other frequency
EN parameters. Otherwise it is not possible to set the specified frequencies.
- *2) Die Vektorregelung ist nicht bei allen Spindelmodellen möglich, was anhand des
DE Parameters **A044** abgelesen werden kann. Nur die Modelle mit **A044=3** sind dafür
geeignet. **H002** darf nur bei aktiver Vektorregelung und nach durchgeföhrtem Autotuning
auf **2** gestellt werden (siehe **Einstellung Vektorregelung**)
- The vector control is not working with all spindle models. This can be checked based on
EN parameter A044. Only the models with A044 = 3 are suitable for this. H002 may only be
set to 2 with active vector control and after autotuning has been proceeded (see
Adjustment of the Vector control)
- *3) Bei Betrieb ohne Bremswiderstand Bremschopper deaktivieren (B090=0, B095=0)
- DE**
- Deactivate brake chopper during operation without brake resistor (B090=0, B095=0)
- EN**

FU-Parameter 0,4kW / 230V

SOROTEC GmbH
Withig 12
77836 Rheinmünster
Tel.: +49 (0) 7227-994255-0
Fax: +49 (0) 7227-994255-9
E-Mail: sorotec@sorotec.de
Web: www.sorotec.de



Tabelle 1.1:

| Spindel-Typ / Spindle-Type | | ELTE TMPE 0 6/2 | ELTE TMPE 1 6,5/2 | | | |
|----------------------------|---|--------------------|----------------------|--|--|--|
| Artikel-Nr. / Article-No. | | ZSP.EL350 | ZSP.EL450 | | | |
| Parameter | Name | | | | | |
| A001 | Frequenzsollwertvorgabe Frequency set value specification | 1 | 1 | | | |
| A002 | Start / Stop Befehl Start / Stop Command | 1 | 1 | | | |
| A003 | Eckfrequenz Nominal frequency | 350 | 350 | | | |
| A004 *1) | Endfrequenz Maximum frequency | 400 | 400 | | | |
| A011 | Frequenz bei Min.-Sollwert an Eingang O Frequency at min. set value on input O | 0 | 0 | | | |
| A012 | Frequenz bei Max.-Sollwert an Eingang O Frequency at max. set value on input O | 400 | 400 | | | |
| A013 | Min.-Sollwert an Eingang O Min. set value on input O | 0 | 0 | | | |
| A014 | Max.-Sollwert an Eingang O Max. set value on input O | 100 | 100 | | | |
| A020 | Basisfrequenz Base frequency | 100 | 100 | | | |
| A044 *2) | Arbeitsverfahren Working procedure | 3 | 3 | | | |
| A051 | DC-Bremse DC-Brake | 1 | 1 | | | |
| A052 | DC-Bremse Einschaltfrequenz DC-Brake start frequency | 2,00 | 2,00 | | | |
| A055 | DC-Bremszeit DC-Brake time | 0,3 | 0,3 | | | |
| A082 | Maximale Ausgangsspannung Maximum output voltage | 220 | 220 | | | |
| B012 | Elektrischer Motorschutz Electronic motor protection | 1,90 | 2,20 | | | |

FU-Parameter 0,4kW / 230V

SOROTEC GmbH
Withig 12
77836 Rheinmünster
Tel.: +49 (0) 7227-994255-0
Fax: +49 (0) 7227-994255-9
E-Mail: sorotec@sorotec.de
Web: www.sorotec.de



Tabelle 1.2:

| Spindel-Typ / Spindle-Type | | ELTE TMPE 0 6/2 | ELTE TMPE 1 6,5/2 | | | |
|----------------------------|---|--------------------|----------------------|--|--|--|
| Artikel-Nr. / Article-No. | | ZSP.EL350 | ZSP.EL450 | | | |
| Parameter | Name | | | | | |
| B083 | Taktfrequenz Clock frequency | 3 | 3 | | | |
| B090 *) | Bremschopper – ED Brake chopper usage ratio – ED | 10 | 10 | | | |
| B095 *) | Bremschopper freigeben Brake chopper release mode | 1 | 1 | | | |
| B096 | Bremschopper Einschaltspannung Brake chopper start voltage | 360 | 360 | | | |
| B130 | Überspannungsunterdrückung Overvoltage suppression | 0 | 0 | | | |
| B131 | Grenzwert Overvoltage suppress level | 380 | 380 | | | |
| C001 | Funktion Digitaleingang 1 Function Digital input 1 | 0 | 0 | | | |
| C005 | Funktion Digitaleingang 5 Function Digital input 5 | - | - | | | |
| C021 | Funktion Digitalausgang 11 Function Digital output 11 | 0 | 0 | | | |
| C022 | Funktion Digitalausgang 12 Function Digital output 12 | 21 | 21 | | | |
| C032 | Digitalausgang 12 (Schließer/Öffner) Digital output 12 (NO / NC) | 0 | 0 | | | |
| F002 | Hochlaufzeit Acceleration time | 3,00 | 3,00 | | | |
| F003 | Runterlaufzeit Deceleration time | 3,00 | 3,00 | | | |
| H002 *) | Motordaten Motor constant selection | 2 | 2 | | | |
| H003 | Motorleistung Motor capacity | 0,40 | 0,40 | | | |
| H004 | Motorpolzahl Motor poles setting | 2 | 2 | | | |
| H005 | Drehzahlregler Speed regulator | 50 | 50 | | | |

FU-Parameter 0,4kW / 230V

SOROTEC GmbH
Withig 12
77836 Rheinmünster

Tel.: +49 (0) 7227-994255-0
Fax: +49 (0) 7227-994255-9
E-Mail: sorotec@sorotec.de
Web: www.sorotec.de



Einstellung Vektorregelung Adjustment of the Vector control



DE Das Autotuning und die Einstellung der Vektorregelung darf erst nach Eingabe der Grundparameter und einem Warmlauf erfolgen!



EN The Autotuning and the adjustment of the vector control may only be done after inserting the basic parameters and the warm-up!

DE Die sensorlose Vektorregelung ermöglicht bei kleinen Frequenzen ein hohes Drehmoment.

DE Die Vektorregelung wird durch das AUTOTUNING-Verfahren des Frequenzumrichters eingestellt. Um das AUTOTUNING durchzuführen, müssen die in der Tabelle aufgeführten **Parameter voreingestellt** werden. Es können auch nur die Spindeln vektorgeregt betrieben und getunten werden bei denen der Parameter **A044 = 3** ist.

Vor Start des AUTOTUNING's muß die Spindel noch **warm gelaufen** werden. Damit das Tuning und der Warmlauf erfolgen kann müssen die Parameter **A001** und **A002** auf den Wert **2** für die Bedienung über die Tastatur eingestellt werden.

EN The sensorless vector control allows high torque at low frequencies. The vector control is set after the AUTOTUNING method of the frequency converter. To perform the AUTOTUNING, the **parameters** listed in the **table** must be **preset**. It is also possible to operate and tune only the spindles vector-controlled in which the parameter **A044 = 3**.

Before starting the AUTOTUNING, the spindle be subjected to a **warm-up!** For tuning and warm-up, parameters **A001** and **A002** must be set to **2** for keyboard operation.

| Parameter | Name | Bereich / Range | Werk / Factory | Wert / Value |
|-------------|--|---|----------------|--------------|
| A001 | Frequenzsollwertvorgabe Frequency set value specification | 01:Eingang O/OI Input O/OI 02:F001/A020 | 1 | 2 |
| A002 | Start / Stop Befehl Start / Stop Command | 01:Eingang FW/RV Input FW/RV 02:RUN-Taste | 1 | 2 |

DE Nach erfolgtem **Warmlauf** muß noch der gewünschte Modus des AUTOTUNING-Vorgangs (**2: AUTOTUNING in der Bewegung**) anhand von Parameter **H001** eingestellt werden.

EN Once the **warm-up** has been **completed**, the desired mode of the AUTOTUNING process (**2: AUTOTUNING in motion**) must still be set by changing parameter **H001**.

| Parameter | Name | Bereich / Range | Werk / Factory | Wert / Value |
|-------------|---|--|----------------|--------------|
| H001 | AUTOTUNING Modus AUTOTUNING Mode | 0: Kein AUTOTUNING Not AUTOTUNING 1: im Stillstand in standstill 2: in der Bewegung in motion | 0 | 2 |

FU-Parameter 0,4kW / 230V

SOROTEC GmbH
Withig 12
77836 Rheinmünster

Tel.: +49 (0) 7227-994255-0
Fax: +49 (0) 7227-994255-9
E-Mail: sorotec@sorotec.de
Web: www.sorotec.de



Start des AUTOTUNING-Verfahrens durch Drücken der Taste **RUN**

DE

Nach erfolgreichem AUTOTUNING erscheint die Meldung **█** im Display.



Start the AUTOTUNING process by pressing the button **RUN**

EN

The message **█** appears in the display after successful AUTOTUNING.

Stop the AUTOTUNING process by pressing the button **STOP**

RESET

Jetzt müssen die ermittelten Daten durch Parametrierung von **H002 = 2** aktiviert werden.

Stop des AUTOTUNING-Verfahrens durch Drücken der Taste **STOP**

RESET

Now the determined data has to be activated by setting the parameter **H002 = 2**.

| Parameter | Name | Bereich / Range | Werk / Factory | Wert / Value |
|-------------|---|---|----------------|--------------|
| H002 | Motordaten Motor constant selection | 0: Standard Daten Default data 2: AUTOTUNING Daten AUTOTUNING data | 0 | 2 |

█ Damit der FU von der CNC-Steuerung gesteuert werden kann, müssen die Parameter **A001** und **A002** wieder auf Ihren Ursprungswert **1** zurück gesetzt werden.

DE In order to control the drive by the CNC-Control, the parameters **A001** and **A002** must be
EN reset to their original value of **1**.

| Parameter | Name | Bereich / Range | Werk / Factory | Wert / Value |
|-------------|--|---|----------------|--------------|
| A001 | Frequenzsollwertvorgabe Frequency set value specification | 01:Eingang O/OI Input O/OI 02:F001/A020 | 1 | 1 |
| A002 | Start / Stop Befehl Start / Stop Command | 01:Eingang FW/RV Input FW/RV 02:RUN-Taste | 1 | 1 |